



APPLICERING

SAFESTEP EPOXIGOLV.

Utrustning.

- Mopp/mikrofiberduk
- Rengöringsmedel
- Avfettning, vid behov
- Täckpapp och maskeringstejp
- Dammsugare
- Slipmaskin, vid behov
- Omrörare, gärna vispborr
- Målarroller, kort lugg + förlängningsskaft
- Våg
- Skyddsutrustning – glasögon och handskar

Viktigt att tänka på.

- Använd alltid skyddsutrustning när du hanterar produkten.
- Påbörja inte applicering om underlaget är blött eller utsätts för direkt solljus.
- Temperaturen vid appliceringstillfället får inte vara kallare än 10 °C eller varmare än 30 °C.
- Härdad produkt klarar temperaturer mellan -20 °C och 60 °C.

Förberedelser.

- Rengör underlaget noggrant med rengöringsmedel och/eller avfettning. Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från olja, lösa partiklar och andra föroreningar. Slipa ytan vid behov.
- Skydda omkringliggande ytor med täckpapp. Maskera kanter med maskeringstejp.

Primer.

Full sats räcker till 30–40 m². För full sats, blanda 100% av vardera komponent. Önskas en mindre sats, beräkna mängd utifrån blandningsförhållande 5:1.

- Hardener = **1,7 kg**
 - Base = **8,3 kg**
1. Blanda stegvis i härdaren (märkt **Hardener**) i epoxihartsen (märkt **Base**) – blanda noggrant! Vi rekommenderar starkt att använda en elektrisk borrvisp. Ju bättre blandning, desto smidigare blir produkten att arbeta med. Rör om med jämna mellanrum under hela appliceringstillfället.
 2. **VIKTIGT:** När härdaren väl blandats med epoxihartsen måste produkten appliceras inom 90 minuter.
 3. Häll ut produkten lite i taget och fördela jämnt med en målarroller. Vi rekommenderar att använda en målarroller med långt skaft. Undvik att måla för tjockt.
 4. Primern är övermålningsbar efter 12–16 h. Härdningstiden varierar något beroende på temperatur och luftfuktighet.

Epoxi.

Full sats räcker till 15–20 m². För full sats, blanda 100% av vardera komponent. Önskas en mindre sats, beräkna mängd utifrån komponenternas totala vikt.

- Hardener = **1,1 kg**
 - Base = **3,9 kg**
1. Blanda stegvis i härdaren (märkt **B – Hardener**) i epoxihartsen (märkt **A – Base, Grey** eller **Light Grey**) – blanda noggrant! Vi rekommenderar starkt att använda en elektrisk borrvisp. **VIKTIGT:** När härdaren väl blandats med epoxihartsen måste den appliceras inom 30 minuter.
 2. Häll ut produkten lite i taget och fördela jämnt med en målarroller. Vi rekommenderar att använda en målarroller med långt skaft. Ytan ska täckas ordentligt, men undvik att lämna allt för tjocka pölar.

För epoxigolv Smooth: Produkten appliceras i ett lager.

För epoxigolv Anti-slip: Applicera produkten på hela golvet. Medan beläggningen är blöt, sprid ut aluminiumkornen (märkt **Medium grit**) över hela golvet – så jämnt som möjligt för ett jämnt halkskydd. Inget speciellt verktyg behövs, använd handen. Applicera sedan ett sista tunt lager av epoxibeläggningen.

Härdning.

- Lätt belastning: 6 h.
- Tung belastning: 24–36 h. Härdningstiden varierar något beroende på temperatur och luftfuktighet.
- Fullt härdad produkt: 7 dagar.

Underhåll.

- Beläggningsen kan enkelt underhållas och rengöras med bara en borste eller dammsugare. Rengör med vatten och mildare rengöringsmedel för att få bort svår smuts.
- **VIKTIGT:** Använd inte ångstädare på beläggningsen. Detsamma gäller vatten som överstiger 60 C°.

Vattholmavägen 16
754 19 Uppsala, Sverige
info@safestep.se ° +4610 130 70 80