



## APPLICERING

### SAFESTEP UVR-700 / SAFESTEP WB-710 PROTECTAKOTE HALSKYDDSFÄRG

Alla underlag skiljer sig åt och kommer att reagera olika på beläggningsen. Vår rekommendation är därför att applicera produkten på en mindre testyta innan hela området behandlas. Alla ytor måste vara hela, torra och fria från oljor eller fetter.

**VIKTIGT:** Påbörja inte applicering om temperaturen är över 20 °C eller under 6 °C.

#### Utrustning.

- Mikrofiberduk
- Rengöringsmedel
- Lösningemedel
- Strukturroller
- Borrvisp
- Målarroller med kort lugg
- Skyddsutrustning
- Skyddspapp och maskeringstejp

#### Förberedelse av ytor.

- **Cement:** Gamla och dåliga betongytor ska syraetsas innan applicering. Detsamma gäller helt nygjuten betong. Behandla med syra, skölj av och låt torka helt innan förbehandling med primer.
- **Stål:** Stålunderlag måste vara fria från rost och fett innan behandling.
- **Galvaniserat stål:** Skura med alkaliskt rengöringsmedel och låt torka helt innan behandling.
- **Aluminium:** Rugga upp ytan, rengör och låt torka helt innan behandling.
- **Glasfiber:** Slipa ordentligt och torka rent med lösningemedel.
- **Glansfärger och lack:** Slipa ytan för att få bort all glans och torka rent med lösningemedel.
- **Gummi:** Rengör väl och låt torka. Testa vidhäftningen först innan produkten appliceras på hela underlaget.

### **Primer – UVR-700 PRIMER.**

1. Skydda omkringliggande ytor med papper och maskeringstejp.
2. Rör om del A ordentligt.
3. Tillsätt del B i del A och rör om igen i minst 2 minuter.
4. Använd en roller med kort lugg och måla ett tunt lager på hela ytan. Räkna med ca 6–8 m<sup>2</sup> per liter.
5. Primern är övermålningsbar efter 3–8 timmar, beroende på temperatur.
  - 20 °C = 3 timmar.
  - 6 °C = 8 timmar.
6. Rengör verktygen genast med lösningsmedel. Ta bort eventuellt spill omedelbart. När primern väl härdad är den mycket svår att ta bort.

### **Primer – WB-700 PRIMER.**

1. Skydda omkringliggande ytor med papper och maskeringstejp.
2. Rör om ordentligt, i minst 2 minuter.
3. Använd en roller med kort lugg och måla ett tunt lager på hela ytan. Räkna med ca 6–8 m<sup>2</sup> per liter.
4. Primern är övermålningsbar efter 3–8 timmar, beroende på temperatur.
  - 20 °C = 3 timmar.
  - 6 °C = 8 timmar.
5. Rengör verktygen genast med lösningsmedel. Ta bort eventuellt spill omedelbart. När primern väl härdad är den mycket svår att ta bort.

### **Applicering.**

1. Rör om ordentligt innan applicering, helst med en borrvisp.
2. Tillsätt pigmenten och blanda ytterligare (gäller endast WB-710).
3. Applicera produkten på hela ytan med hjälp av en struktroller. Tänk på att inte applicera inte för tjockt.
4. Vänta 30–60 minuter, tills färgen är beröringstorr, och applicera sedan ett eller två lager till. Målningen ska resultera i en 0,6–0,8 mm tjock beläggning.
5. Tänk på att måla varje skikt åt motsatt håll. På så sätt undviker du eventuella ränder.

### **Härdning.**

1. Beröringstorr: 60–90 minuter.
2. Lätt trafik: 6 timmar.
3. Full styrka och kemikaliebeständighet: 4 till 7 dagar, men normalt kan beläggningen tas i bruk redan efter 24 timmar.

### **Viktigt att tänka på.**

- Protectakote UVR innehåller lösningsmedel och är därför mycket brandfarlig i vått tillstånd. Vidta brandskyddsåtgärder och säkerställ god ventilation.
- Ta bort eventuellt spill omedelbart. När produkten väl härdad är den mycket svår att ta bort.
- Använd öppnad förpackning inom 2 timmar.

- Skydda färgen mot fukt och utsätt inte oöppnade burkar för temperaturer över 50 °C.
- Använd skyddsglasögon och skyddshandskar. Om produkten hinner torka på huden, blötlägg i tvålatten i 10–15 minuter och skrubba försiktigt.
- Om produkten kommer i kontakt med ögonen, skölj noga med vatten och kontakta läkare.
- Om produkten råkar sväljas, kontakta läkare genast.

---

Vattholmavägen 16  
754 19 Uppsala, Sverige  
info@safestep.se ° +4610 130 70 80